

MERCEDES CLASSE A III Berlina Fase 2
1.5CDI 110 [180] FAP WDD1760121J559327
2017-01-12 KM

Attivazione casuale del sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB); Viene emesso un segnale acustico; La spia del sistema anticollisione si accende

Sintomo

La spia del sistema anticollisione si accende

Viene emesso un segnale acustico

Attivazione casuale del sistema di frenata di emergenza autonoma (AEB)

Codice errore:

- C10C9 (Il sistema 'BAS PRO' è stato attivato. È presente una richiesta di frenatura della centralina di comando 'COLLISION PREVENTION ASSIST'.)

Il sistema 'BAS PRO' è stato attivato. È presente una richiesta di frenatura della centralina di comando 'COLLISION PREVENTION ASSIST'.

Causa

Sensore radar posizionato in modo errato a causa della deformazione del paraurti anteriore

Soluzioni


Smontare il paraurti anteriore



Verificare che i componenti del sistema anticollisione non siano danneggiati

Eliminare i difetti riscontrati

Se non si riscontrano guasti, procedere come segue:

Verificare la posizione di montaggio del sensore radar anteriore

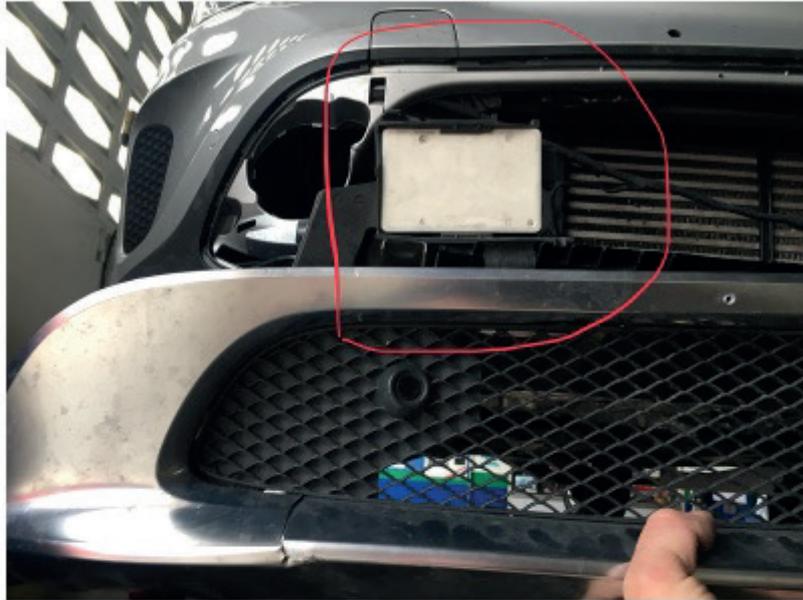

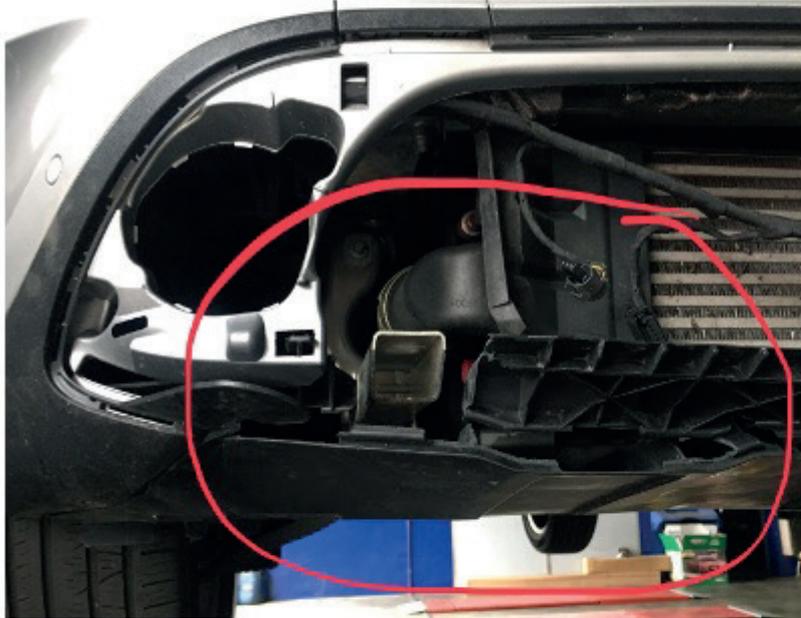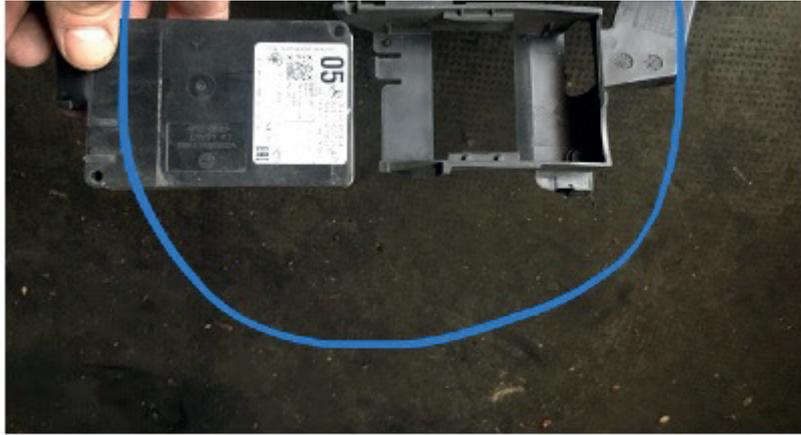

Eliminare i difetti riscontrati



Contattaci